



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000

OPINIA Nr: WRH-260/26

z dnia: 2026/06/11

Rzeczoznawca : dr inż. Piotr Haller RS001624

Zleceniodawca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Zlec. pismo, znak: ID: 1313577

z dnia: 2026/05/28

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- zlecenie j/w
- oględziny pojazdu
- dowód rejestracyjny seria: DR/BAO 1921083
- www.historia pojazdu.gov.pl

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: SKODA
Model pojazdu: Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6
Wersja: Ambition 4x4 DSG
VIN: T M B C J 7 N P 1 J 7 5 8 8 4 2 7
Nr rejestracyjny: DB 2009G
Nr IE / ID: 034-04229 / 181625
Rok produkcji: 2018



Data pierwszej rejestracji	2018/05/02
Wskazanie drogomierza	265262 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/05/02-26/06/15)	97 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2134 kg*
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2018.04-2018.09)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- 3 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 4 Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus
- 5 Czujnik deszczu
- 6 Czujniki parkowania - tył

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 25 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 26 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 27 Poduszki powietrzne boczne
- 28 Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
- 29 Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3
- 30 Reflektory bi-ksenonowe AFS

7	Dekor w kolorze jasnego aluminium	31	Schówek na okulary
8	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	32	Spryskiwacze reflektorów
9	Głośniki 8 szt.	33	System DSR
10	Gniazdo 12V w bagażniku	34	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Hamulec antykolizyjny	35	System kontroli ciśnienia w oponach
12	Hamulec ręczny elektromechaniczny	36	System p/poślizgowy MSR
13	Immobilizer	37	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
14	Instalacja do montażu radia	38	System Start/Stop
15	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	39	Światła do jazdy dziennej LED
16	Komputer pokładowy	40	Światła tylne LED
17	Kurtyny powietrzne boczne	41	Tarcze kół aluminiowe 16"
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	42	Tempomat
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	43	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
20	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	44	Wyświetlacz Maxi-DOT
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	45	Zagłówki foteli przednich WOKS
22	Parasol	46	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Podłokietnik przedni	47	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
24	Poduszka powietrzna kierowcy	48	Zestaw naprawczy opon

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Fotele przednie z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel pasażera z regulacją wysokości
2	Kierownica multifunkcyjna Kierownica wielofunkcyjna Sterowanie radiem w kierownicy Kierownica 3-ramienna Kierownica pokryta skórą Sterowanie telefonem w kierownicy Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
3	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
4	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie
5	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów Światła p/mgielne przednie System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej	191
2	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata) Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	327
3	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	232
4	Koło zapasowe + podnośnik Podnośnik Koło zapasowe	72
5	Lakier metalizowany	833
6	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo	128
7	System bezkluczkowej obsługi samochodu - Kessy	256
8	System nawigacji satelitarnej Amundsen	447
9	Tarcze kół aluminiowe 19" (dopłata)	1 511

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 235/40 R19 96W XL PREMIUM CONTACT 6 VOL	6,1	37
Przednie prawe:	CONTINENTAL 235/40 R19 96W XL PREMIUM CONTACT 6 VOL	6,1	37
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/40 R19 96W XL PREMIUM CONTACT 6 VOL	4,7	56
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/40 R19 96W XL PREMIUM CONTACT 6 VOL	4,7	56

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 09.06.2026 r. przy ulicy Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu dokonano oględzin w/w pojazdu gdzie stwierdzono:

SILNIK:

- poziom płynów eksploatacyjnych w normie
- rozruch i praca silnika prawidłowa
- uszkodzone wygłuszenie pokrywy komory silnika

PODWOZIE:

- pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, załączanie biegów prawidłowe
- prawidłowe działanie hamulca zasadniczego i awaryjnego
- porysowane obręcze kół

NADWOZIE:

- korozja na błotniku tylnym prawym (niewłaściwie wykonane wcześniejsze naprawy lakiernicze)
- widoczne rysy na błotniku tylnym lewym, zderzaku tylnym, drzwiach kierowcy, pokrywie silnika
- ślady wcześniejszych napraw lakierniczych na słupku przednim lewym
- odprysk lakieru na dachu i na pokrywie komory silnika, słupku przednim prawym
- porysowana szyba czołowa z prawej strony
- zarysowana klamka drzwi przednich prawych
- obity lakier na drzwiach tylnych lewych

Do pojazdu dołączony jest dodatkowy komplet:

- opon zimowych Continental Winter Contact TS870P w rozmiarze 235/40 R19
- kół na felgach aluminiowych z oponami letnimi Pirelli Cinturato P 7 w rozmiarze 215/55 R17
- komplet kół na felgach aluminiowych z oponami zimowymi Michelin Alpin 5 w rozmiarze 215/55 R17

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (97 mies.)	62 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	3 997 PLN
<i>Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i>	
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 238 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 187 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 77 762 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości - 14,00%.</i>	
KOREKTA ZA OGUMIENIE	155 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.</i>	
KOREKTY RÓŻNE	- 7 087 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,5	-1 418
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-5 675
<i>Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.</i>		
<i>Sprzedaż wymuszona</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-3,5	-1 980
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		
dodatkowe komplety opon i kół	3,5	1 986

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc czerwiec 2026 roku wynosi:
49800 PLN
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych)
w tym VAT (23,0%) 9312,20 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: WRH-260/26

z dnia: 2026/06/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: DB 2009G

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_20260608_130608



IMG_20260608_130615



IMG_20260608_130620



IMG_20260608_130600




IMG_20260608_130735



IMG_20260608_130634



IMG_20260608_130658

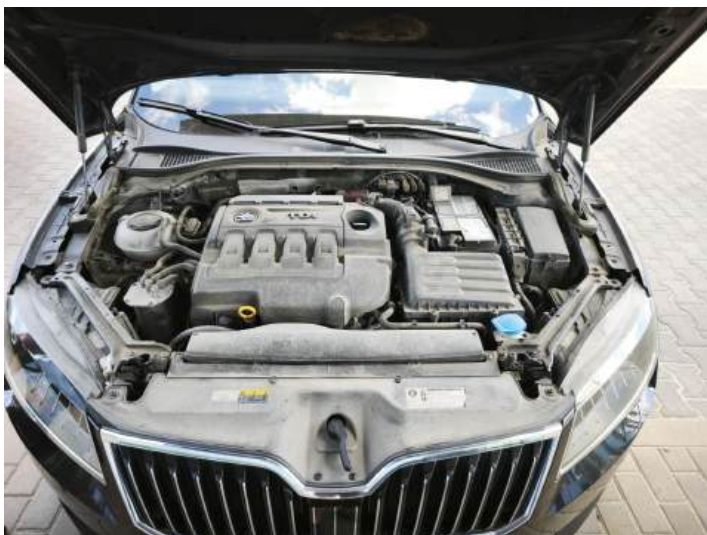

IMG_20260608_130803



IMG_20260608_130806



IMG_20260608_130824



IMG_20260608_131102



IMG_20260608_130932



IMG_20260608_130927



IMG_20260608_130856



IMG_20260608_130846



IMG_20260608_130948



IMG_20260608_131005



IMG_20260608_131020



IMG_20260608_131029



IMG_20260608_131042



IMG_20260608_131108



IMG_20260608_131114



IMG_20260608_131117



IMG_20260608_131125



IMG_20260608_131136



IMG_20260608_131140



IMG_20260608_131146



IMG_20260608_131154



IMG_20260608_131157



IMG_20260608_131211



IMG_20260608_131218



IMG_20260608_131226



IMG_20260608_131227



IMG_20260608_131233



IMG_20260608_131242



IMG_20260608_131251



IMG_20260608_131434



IMG_20260608_131436



IMG_20260608_131501



IMG_20260608_131805



IMG_20260608_131938



IMG_20260608_132053

Rzeczoznawca : dr inż. Piotr Haller RS001624

Zleceniodawca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Zlec. pismo, znak: ID:1313577

z dnia: 2026/05/28

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018


Model: Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: DB 2009G

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

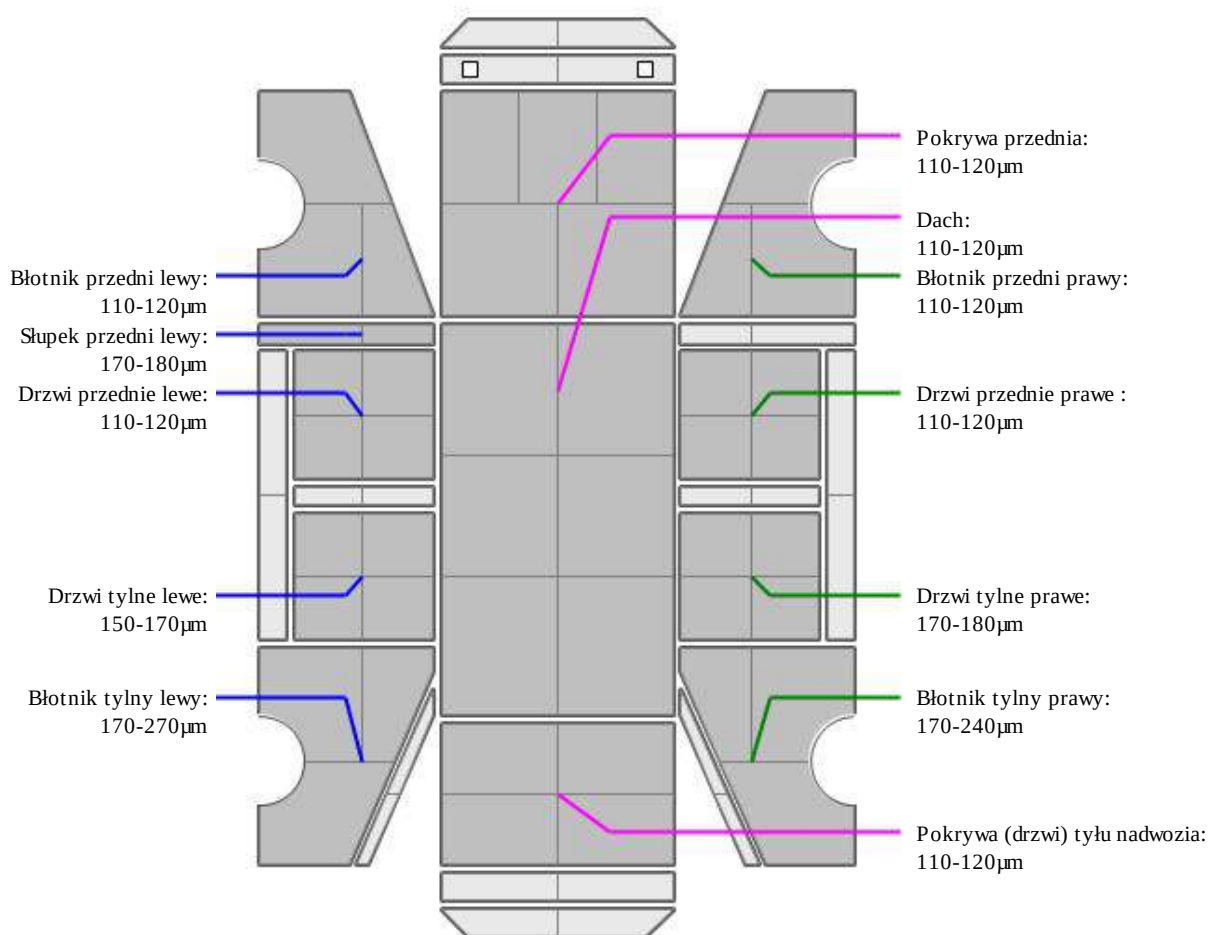

INFORMACJE DODATKOWE

Badania grubości powłoki lakierowej wykazały ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.